


PRODÉDURE TECHNIQUE

TRAILER SUSPENSION SYSTEMS ADB WEAR INDICATOR TOOL

SUBJECT: Instruction de mesure de Plaquette et de rotor de freins à Disque

LIT NO: T72011FR

DATE: Février 2021

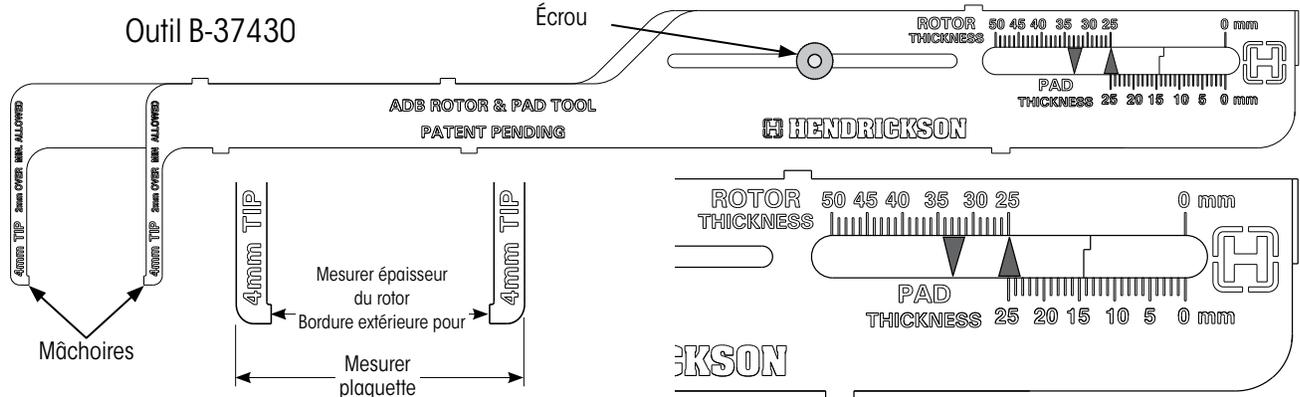

<p>ÉPAISSEUR ROTOR Hendrickson recommande De remplacer à 37mm (1.46") Ou moins</p>		<p>MESURER ÉPAISSEUR DU ROTOR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Libérer l'écrou. 2. Écarter les mâchoires pour les positionner de chaque côté du rotor. 3. Refermer les mâchoires pour qu'elles soient en contact avec les surfaces de friction du rotor. <p>NOTE: Ne PAS MESURER L'EXTRÉMITÉ EXTÉRIEUR DES SURFACES. UNE BORDURE PEUT FAUSSER LA LECTURE.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Notez la lecture de l'épaisseur sur l'échelle du rotor. 5. Si la lecture est de 37mm ou moins, remplacer le rotor, tel que stipuler dans le document T71004.
<p>ÉPAISSEUR PLAQUETTE INTÉRIEUR Hendrickson recommande de Remplacer à 4mm (0.15") Ou moins</p>		<p>MESURER ÉPAISSEUR DES PLAQUETTES</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Libérer l'écrou. 2. Positionner les mâchoires vers le bas de sorte que la partie extérieure des mâchoires soient en contact avec la surface du rotor et la plaque de poussée des plaquettes. <p>NOTE: SI LE ROTOR PRÉSENTE UNE BORDURE EXTÉRIURE FAITES PIVOTER L'OUTIL DE MANIÈRE À ÉVITER DE L'APPUYER SUR CETTE BORDURE.</p>
<p>EXTÉRIEUR PLAQUETTE INTÉRIEUR Hendrickson recommande de Remplacer à 4mm (0.15") Ou moins.</p>		<ol style="list-style-type: none"> 3. Lorsque l'outil est en contact avec le rotor et la plaque de poussée de la plaquette, resserrer l'écrou. 4. Notez la lecture de l'épaisseur sur l'échelle des plaquettes. 5. Si la lecture est de 4mm ou moins, remplacer les plaquettes en suivant les instructions du manufacturier. Référez-vous au document T72009 pour les instructions d'entretien des freins Maxx22T.

Call Hendrickson at **866.RIDEAIR (743.3247)** for additional information.



www.hendrickson-intl.com

TRAILER COMMERCIAL VEHICLE SYSTEMS
2070 Industrial Place SE
Canton, OH 44707-2641 USA
866.RIDEAIR (743.3247)
330.489.0045 • Fax 800.696.4416

Hendrickson Canada
250 Chrysler Drive, Unit #3
Brampton, ON Canada L6S 6B6
800.668.5360
905.789.1030 • Fax 905.789.1033

Hendrickson Mexicana
Circuito El Marqués Sur #29
Parque Industrial El Marqués
Pob. El Colorado, Municipio El Marqués,
Querétaro, México C.P. 76246
+52 (442) 296.3600 • Fax +52 (442) 296.3601