

# SÉCURITÉ DE SUSPENSION AUTO-VIREUR


## ⚠ ATTENTION

**UNE PRESSION PNEUMATIQUE INCORRECT** pourrait endommager le véhicule, la suspension ou causer de graves blessures. **NE PAS UTILISER LE VÉHICULE SANS PRESSION D'AIR DANS LES RESSORTS PNEUMATIQUES.** Abaissez la remorque sur les pare-chocs interne des ressorts pneumatique si elle est appuyée par les jambes du train d'atterrissage et stationné avec une charge utile pour un certain temps. Abaisser la remorque sur les pare-chocs interne des ressorts pneumatiques pour le chargement et le déchargement.

## INSPECTION DE LA SUSPENSION AUTO-VIREUR

Inspecter les éléments suivants au cour de l'entretien régulier du véhicule:

- Châssis du véhicule, Balancier de suspension, supports et autres composants structuraux pour des fissures ou autres dommages
- Toutes les fixations de la visserie appropriées et couples de serrage
- Toutes les soudures, fissures ou autres dommages
- Les zones de frottement ou dommages sur les ressorts pneumatiques
- Fuites ou dommages des ressorts
- Hauteur de la promenade de suspension

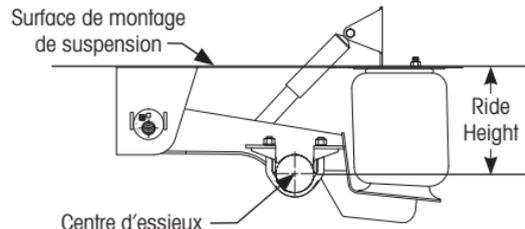

## LES SPÉCIFICATIONS DES COUPLES

**Boulon d'articulation QUIK-ALIGN®: 550±45 ft. lbs. (750±50 N•m)**  
**Boulon de choc (supérieure et inférieure): 225±10 ft. lbs. (300±10 N•m)**

A ne pas réutiliser les boulons. Pour plus des spécifications de couple, voir publication de Hendrickson B31 et T62001. Pour informations de fixation des connexions de pivot, consultez la publication Hendrickson B92. Toutes les publications de Hendrickson se trouvent sur le site web [www.hendrickson-intl.com/TrailerLit](http://www.hendrickson-intl.com/TrailerLit).

## ⚠ ATTENTION

**Ne pas appliquer de lubrifiant composé d'anti-grippage ou lubrifiants supplémentaires aux connexions pivotante. Cela peut conduire à des attaches trop serrées, la pince de charge aux connexions pivot pourra être incertaine à l'alignement d'essieux. Référence L579.**

Trailer Commercial Vehicle Systems  
2070 Industrial Place SE  
Canton, OH 44707-2641 USA  
866.RIDEAIR (743.3247)  
330.489.0045  
FAX 800.696.4416

**HENDRICKSON**

[www.hendrickson-intl.com](http://www.hendrickson-intl.com)

Hendrickson Canada  
250 Chrysler Drive, Unit #3  
Brampton, ON Canada L6S 6B6  
905.789.1030  
FAX 905.789.1033